

УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха 510 АО «Трансэнерго»

В.В. Никифоров

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2723 от «26» октября 2023 г.

Адрес дома: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 31

Год постройки: 1973; срок службы здания: 50 лет; серия 1-464 А-15

Общий физический износ многоквартирного дома по состоянию на 07.06.2000г: 20%

Количество этажей: 5

Количество подъездов: 6

Количество квартир: 84

Количество лифтов: 0

Наличие подвала (технического подвала/технического подполья): есть

Наличие технического этажа (между этажами): нет

Наличие чердака (технического чердака): нет

Наличие цокольного этажа: нет

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 4331,01 кв.м.

Количество нежилых помещений: 2 (S=59,9 кв.м)

Строительный объем: 16592 куб.м.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и т.п.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. п.)	Необходимые работы
1	Фундаменты		сборные ж/бетонные ленточный	мелкие трещины в цоколе	необходимо выполнить ремонт
2	Стены	наружные и внутренние капитальные стены; наружная отделка	ж/бетонные панели	незначительные разрушения межпанельных швов	необходимо выполнить ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
		перегородки	гипсобетон, шлакобетон	мелкие трещины в местах сопряжения перегородок с перекрытиями	уплотнение и заделка примыканий
3	Перекрытия		железобетонные сборные плиты	трещины в швах между плитами	расшивка швов, выравнивание поверхности потолка
4	Крыша		рулонная (плоская) с неорганизованным водоотводом	карнизные свесы подвержены коррозии, в местах стыков разгерметизированы, рулонное покрытие имеет пузыри, трещины, истертости, нарушены примыкания к проходкам, трещины по промазке швов; рулонное покрытие требует замены более 50%	требуется капитальный ремонт: полная замена кровельных покрытий -100%; полная или частичная замена утеплителя; ремонт или замена над-кровельных элементов
5	Полы		ПХВ плитка	местами трещины, стирание поверхности в ходовых местах	необходимо выполнить ремонт




6	Проемы	Оконные	двойные деревянные, окрашенные	мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, окрасочный слой в отдельных местах поврежден	в рамках проведения капитального ремонта по региональной программе выполнить замену окон в местах общего пользования в энергосберегающем конструктивном исполнении (окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом)
		Дверные	щитовые, металлическая входная	дверные полотна (щитовые двери) имеют неплотный притвор	необходимо выполнить ремонт
7	Санитарно и электрические устройства	Отопление	центральное	отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; выполнена частичная замена запорной арматуры	в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов, приборов отопления и теплоизоляции магистральных трубопроводов
		Холодное водоснабжение	централизованное стальные трубы	в отдельных местах ослабление прокладок смесителей; выполнена частичная замена запорной арматуры	в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов
		Горячее водоснабжение	централизованное	отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков, выполнена частичная замена запорной арматуры и узла водоподготовки ГВС	в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов
		Водоотведение	централизованное чугунные трубы	ослабление мест присоединения приборов, незначительные повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов	в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена чугунных трубопроводов на полипропиленовые
		Электроосвещение	скрытая проводка	срок эксплуатации кабельной линии более 50 лет	требуется замена кабельной линии питающих сетей
8	Прочие		отмостка, крыльца	щели, трещины	необходимо выполнить ремонт


Акт обследования составлен на основании актов № 2618 от 19.10.2023; № 2583 от 24.10.2023

Подписи членов комиссии:

Начальник ПТО цеха 510  
АО «Трансэнерго»


А.Г. Голубев


  
(подпись)

  
(дата)

Зам. начальника ПТО цеха 510  
АО «Трансэнерго»


Е.Ю. Богданов

 
  
(подпись)

  
(дата)

Инженер ПТО цеха 510  
АО «Трансэнерго»

И.Н. Соколова

  
(подпись)

  
(дата)