

УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха 510 АО «Трансэнерго»

В.В. Никифоров

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2715 от «23» октября 2023 г.

Адрес дома: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 46

Год постройки: 1969; срок службы здания: 54 года; серия 1-464 А-17

Общий физический износ многоквартирного дома по состоянию на 20.11.1999: 20%

Количество этажей: 5

Количество подъездов: 4

Количество квартир: 60

Количество лифтов: 0

Наличие подвала (технического подвала/технического подполья): есть

Наличие технического этажа (между этажами): нет

Наличие чердака (технического чердака): нет

Наличие цокольного этажа: нет

Общая площадь жилых помещений: 2687 кв.м.

Количество нежилых помещений: 1 (S=58,5 кв.м.)

Строительный объем: 10108 куб.м.

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и т.п.) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. п.) | Необходимые работы | |
|-------|---------------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | Фундаменты | сборные ж/бетонные ленточный | мелкие трещины в цоколе | необходимо выполнить ремонт | |
| 2 | Стены | наружные и внутренние капитальные стены; наружная отделка | керамзитобетонные панели | незначительные разрушения межпанельных швов | необходимо выполнить ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей |
| | перегородки | ж/бетонные панели, шлакобетон | мелкие трещины в местах сопряжения перегородок с перекрытиями | уплотнение и заделка примыканий | |
| 3 | Перекрытия | железобетонные сборные плиты | трещины в швах между плитами | расшивка швов, выравнивание поверхности потолка | |
| 4 | Крыша | рулонная (плоская) с неорганизованным водоотводом | карнизные свесы подвержены коррозии, в местах стыков разгерметизированы, рулонное покрытие имеет трещины, пузыри, разрывы, истертости, следы застоя воды, нарушены примыкания к проходкам; рулонное покрытие требует замены более 60% | требуется капитальный ремонт: выполнить полную замену кровельных покрытий 100% , выполнить ремонт или замену надкровельных элементов | |
| 5 | Полы | ПХВ плитка | местами трещины, стирание поверхности в ходовых местах | необходимо выполнить ремонт | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|---|
| 6 | Проемы | Оконные | двойные деревянные, окрашенные | мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, окрасочный слой в отдельных местах поврежден | в рамках проведения капитального ремонта по региональной программе выполнить замену окон в местах общего пользования в энергосберегающем конструктивном исполнении (окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом) |
| | | Дверные | щитовые, металлическая входная | дверные полотна (щитовые двери) имеют неплотный притвор | необходимо выполнить ремонт |
| 7 | Санитарно и электрические устройства | Отопление | центральное | отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; выполнена частичная замена запорной арматуры | в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов, приборов отопления и теплоизоляции магистральных трубопроводов |
| | | Холодное водоснабжение | централизованное стальные трубы | повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах; выполнена частичная замена запорной арматуры | в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов |
| | | Горячее водоснабжение | централизованное | выполнена частичная замена запорной арматуры, замена узла ГВС (терморегулятор) | в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов |
| | | Водоотведение | централизованное чугунные трубы | незначительные повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов | в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена чугунных трубопроводов на полипропиленовые |
| | | Электроосвещение | скрытая проводка | срок эксплуатации кабельной линии более 50 лет | требуется замена кабельной линии питающих сетей |
| 8 | Прочие | | отмостка, крыльца | щели, трещины | необходимо выполнить ремонт |

Акт обследования составлен на основании актов № 2582 от 19.10.2023; № 2539 от 23.10.2023

Подписи членов комиссии:

Начальник ПТО цеха 510
АО «Трансэнерго»

А.Г. Голубев

 

(подпись)

23.10.23

(дата)

Зам.начальника ПТО цеха 510
АО «Трансэнерго»

Е.Ю. Богданов



(подпись)

23.10.23

(дата)

Инженер ПТО цеха 510
АО «Трансэнерго»

И.Н. Соколова


(подпись)

23.10.23

(дата)