

УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха 510 АО «Трансэнерго»

В.В. Никифоров

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2701 от «26» октября 2023 г.

Адрес дома: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Победы, д. 34

Год постройки: 1970; срок службы здания: 53 года; серия 1-464А-15

Общий физический износ многоквартирного дома по состоянию на 07.12.2005г.: 25%

Количество этажей: 5

Количество подъездов: 6

Количество квартир: 90

Количество лифтов: 0

Наличие подвала (технического подвала/технического подполья): есть

Наличие технического этажа (между этажами): нет

Наличие чердака (технического чердака): нет

Наличие цокольного этажа: нет

Общая площадь жилых помещений: 4385,59 кв.м.

Строительный объем: 16252 куб.м.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и т.п.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. п.)	Необходимые работы	
1	Фундаменты	сборные ж/бетонные ленточные	мелкие трещины в цоколе	необходимо выполнить ремонт	
2	Стены	наружные и внутренние капитальные стены; наружная отделка	ж/бетонные панели с заводской отделкой	незначительные разрушения межпанельных швов	необходимо выполнить ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
	перегородки	шлакобетон гипсобетон	мелкие трещины в местах сопряжения перегородок с потолками	необходимо выполнить ремонт	
3	Перекрытия	железобетонные сборные плиты	трещины в швах между плитами	выравнивание поверхности потолка	
4	Крыша	плоская, рулонная, с неорганизованным водоотводом	карнизные свесы подвержены коррозии, в местах стыков разгерметизированы, рулонное покрытие имеет трещины, пузыри, истертости, имеется нарушение примыкания к проходкам, рулонное покрытие требует замены более 60%	<u>требуется капитальный ремонт:</u> выполнить полную замену кровельных покрытий 100%, выполнить ремонт или замену надкровельных элементов	
5	Полы	бетонные с каменной крошкой, ПХВ плитка	местами сколы и трещины, стирание поверхности в ходовых местах	необходимо выполнить ремонт	

6	Проемы	Оконные	двойные деревянные, окрашенные	мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, окрасочный слой в отдельных местах поврежден	в рамках проведения капитального ремонта по региональной программе выполнить замену окон в местах общего пользования в энергосберегающем конструктивном исполнении (окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом)
		Дверные	щитовые, металлическая входная	дверные полотна имеют неплотный притвор	необходимо выполнить ремонт
7	Санитарно и электрические устройства	Отопление	центральное	отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; выполнена частичная замена запорной арматуры	в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов, приборов отопления и теплоизоляции магистральных трубопроводов
		Холодное водоснабжение	централизованное стальные трубы	выполнена частичная замена запорной арматуры	в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов
		Горячее водоснабжение	централизованное	выполнена частичная замена запорной арматуры	в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена трубопроводов
		Водоотведение	централизованное чугунные трубы	выполнена частичная замена трубопроводов системы канализации в объеме текущего ремонта	в рамках проведения капитального ремонта в плановый период необходима замена чугунных трубопроводов на полипропиленовые
		Электроосвещение	скрытая проводка	срок эксплуатации кабельной линии более 50 лет	требуется замена кабельной линии питающих сетей
8	Прочие		отмостка, крыльца, козырьки	щели и трещины	необходимо выполнить ремонт

Акт обследования составлен на основании актов № 2578 от 18.10.2023; № 2536 от 23.10.2023

Подписи членов комиссии:

Начальник ПТО цеха 510
АО «Трансэнерго»

 
А.Г. Голубев


(подпись)

26.10.2023
(дата)

Зам.начальника ПТО цеха 510
АО «Трансэнерго»

 
Е.Ю. Богданов


(подпись)

26.10.2023
(дата)

Инженер ПТО цеха 510
АО «Трансэнерго»

И.Н. Соколова


(подпись)

26.10.2023
(дата)